

DEKRA Automobil GmbH Max-Planck-Str.5 34253 Lohfelden

Evangelische Kirchengemeinde  
Violinenstr. 19  
34508 Willingen-Eimelrod**DEKRA Automobil GmbH**Max-Planck-Straße 5  
D-34253 Lohfelden  
Telefon 0561/9519-510  
Telefax 0561/9519-500

Ansprechpartner:

Michael Ringleb

Telefon 0561/9519-319

Mobil 0151/11333101

E-Mail michael.ringleb@dekra.com

## Prüfbescheinigung

### Prüfung nach wesentlicher Änderung

Prüfgrundlage: BetrSichV DGUV Vorschrift 3 (BGV A3)

Objektstandort: **34497 Korbach-Alleringhausen / Talstr.10**

Objektart/Anlage: **Kirche / elektrische Anlage**

Betreiber: Kirchenvorstand

Teilnehmer: Herr Schröter (Pfarrer)  
Frau Nolte-Seipp (GM)  
Herren Schmidt und Padtberg (Elektro Schmitz)  
Frau Emde (Küsterin)

Bearbeiter: Michael Ringleb

**Zusammenfassung und Ergebnisse** (Prüfergebnisse im Prüfbericht ab Seite 2)

**Bewertung der Mängel: Geringe, Weiterbetrieb unter Maßgaben zulässig.**

**Maßgaben: Die mit X oder O gekennzeichneten Mängel sind schnellstens zu beseitigen.**

**Mängelbeseitigung erforderlich bis: 10/2020**

**Nachprüfung nicht erforderlich.**

**Nächste wiederkehrende Prüfung:**

**08/2024**

Michael Ringleb

Stempel

**Datum der Prüfung: 18.08.2020**

## 1 Prüfgrundlagen

### 1.1 Angewandte Grundsätze

VDE 0100 Errichten von Niederspannungsanlagen  
VDE 0298

### 1.2 Verwendete Messgeräte

GMC Profitest M-Tech+ , Unitest CHB 35 , C.A Vielfachmesszange F15 , Unitest Polaris 3+

### 1.3 Objektbeschreibung

**Art und Nutzung:** Kirche  
**Errichtung:**

Gesamtfläche [m<sup>2</sup>]:

### 1.4 Geprüfter Anlagenumfang

Starkstromtechnische Anlage

### 1.5 Prüfumfang

Besichtigen;  
Messen und/oder Erproben entsprechend den Anforderungen gem. VDE 0105 zur Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes

## 2 Ordnungsprüfung

### 2.1 Bereitgestellte Unterlagen

Übersichtsschaltpläne  
Stromlaufpläne  
Installationspläne

### 2.2 Bewertung der Unterlagen

Die Unterlagen sind vollständig.

## 3 Technische Prüfung

### 3.1 Mängelliste (Ordnungsprüfung und technische Prüfung)

lfd. Nr.	Gefahr <sup>1</sup>	Gebäude / Anlage / Raum sowie Mängelbeschreibung und empfohlene Maßnahmen
1		<b>NSHV Empore</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kombiableiter ist eventuell auszutauschen, falls der äußere Blitzschutz ertüchtigt wird.</li><li>• N-Trennklemmen sind für die interne Verdrahtung nachzurüsten. Derzeit sind 5 Adern in einer Klemme.</li></ul>
2	XO	<b>Potentialausgleich/ Blitzschutz</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Der äußere Blitzschutz ist normgerecht darzustellen oder zu demontieren. Derzeit besteht er nur aus einem Ableiter am Turm. Zweiter Ableiter am Turm ist nachzurüsten und auch das Kirchenschiff ist miteinzubeziehen.</li></ul> <p><b>Hinweis: Dies war bereits im vorangegangenen Prüfbericht aus 2016 bemängelt worden.</b></p>

<sup>1</sup> Mängel, die eine Brandgefahr darstellen, werden mit „X“ und Mängel, die eine Personengefahr darstellen, mit „O“ gekennzeichnet